


VEŽBA 4

Naziv vežbe	MERENJE PROTOKA ULTRAZVUČNOM METODOM
Trajanje vežbe	2 časa
Potrebno predznanje	Osnovni pojmovi iz hidraulike i fizike
Broj studenata	5
Cilj vežbe	U ovoj vežbi studenti imaju cilj da izmere protok u cevi primenom ultrazvučne, transit-time, metode. Prilikom merenja, potrebno je utvrditi od kojih parametara zavisi merenje protoka u cevi i kako ti parametri utiču na rezultate merenja. Potrebno je uraditi analizu osetljivosti merenja protoka na promenu vrednosti parametara cevi.

TEORIJSKE OSNOVE

Princip rada ultrazvučnog, transit time, merača protoka zasniva se na merenju srednje brzine fluida duž jedne putanje merenjem vremena prostiranja zvuka. Rad pretvarača se bazira na vektorskom sabiranju brzine zvuka (\vec{c}) i brzine fluida (\vec{v}). Da bi ultrazvuk uopšte bio registrovan koriste se piezoelektrični pretvarači, koji usled pritiska (deformacije) izazvane ultrazvukom daju neki strujni signal koji se registruje.

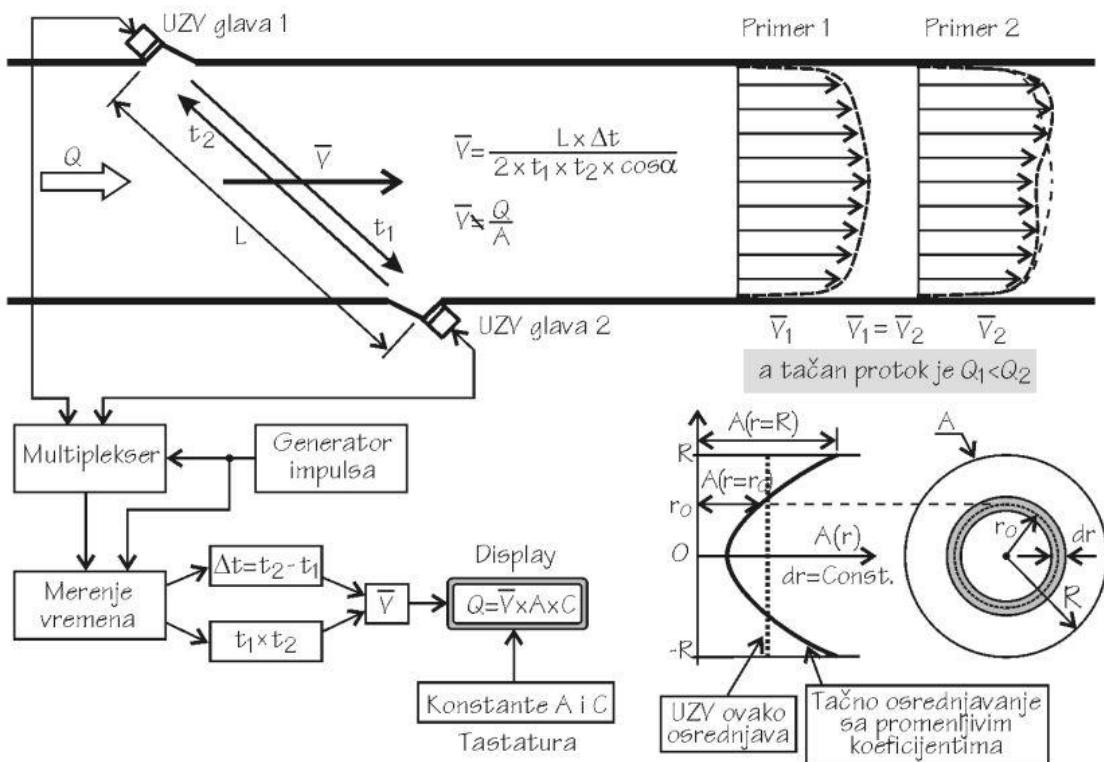

Slika 1. Princip rada ultrazvučnog merača protoka

Glave ultrazvučnog merača protoka imaju dvostruku ulogu, mogu da rade kao predajnici i tada emetuju ultrazvuk, i mogu da rade kao prijemnici i tada primaju ultrazvuk. Zbog toga se jednom rečju mogu nazvati primopredajnici. Ove primopredajnici se postavljaju na način da jedna glava emituje ultrazvuk u nizvodnom smeru dok druga glava emituje ultrazvuk u uzvodnom smeru. Na taj način se postiže da vreme putovanja ne bude isto u oba smera, što omogućava određivanje srednje brzine.

Vreme putovanja signala (ultrazvuka) u nizvodnom smeru t_1 i uzvodnom smeru t_2 (za slučaj sa slike 1.) određuje se na osnovu sledećih relacija:

$$t_1 = \frac{L}{c + \bar{V} \cos \alpha} \quad (1)$$

$$t_2 = \frac{L}{c - \bar{V} \cos \alpha} \quad (2)$$


Primenom različitih matematičkih transformacija i pojednostavljenja (videti predavanja prof. Prodanovića) dolazi se do konačne relacije za oredjivanje srednje brzine duž putanje:

$$\bar{V} = \frac{L \cdot (t_1 - t_2)}{2 \cdot t_1 \cdot t_2 \cdot \cos \alpha} \quad (3)$$

Na osnovu sračunate srednje brzine duž putanje određuje se vrednost protoka. Iz jednačine (3) se može zaključiti da je merenje srednje brzine duž neke putanje apsolutno merenje, jer se na osnovu izmerenih vrednosti vremena putovanja ultrazvuka i rastojanja između primopredajnika jasnom matematičkom operacijom može doći do vrednosti srednje brzine.

POSTUPAK IZRADE VEŽBE

Na instalaciji u hirauličkoj laboratoriji (slika 2) potrebno je postaviti ultrazvučni merač protoka. Potrebno je na osnovu uputstva koje ide uz uređaj izabrati odgovarajuću dispoziciju za postavljanje glava merača (slika 3). Nakon izabrane dispozicije za postavljanje merača, potrebno je očistiti merno mesto od rđe, prašine i farbe i naneti odgovarajući zaštitni gel (pastu). Razlog za uklanjanje slojeva prašine, rđe i farbe je taj što svaki sloj „upija“ ultrazvuk i slabi signal koji odašilju predajnici.

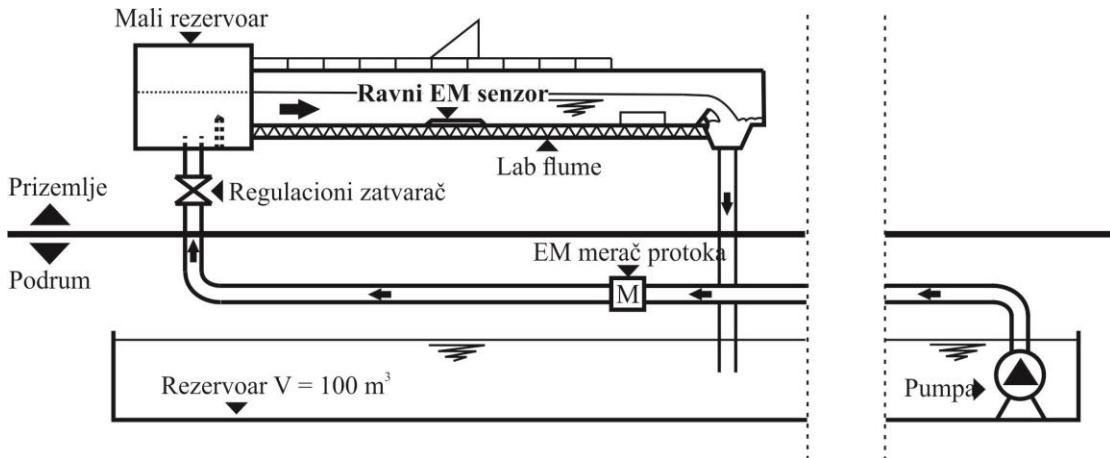


Slika 2. Shema instalacije

Arrangement of the transducers in diagonal mode		Arrangement of the transducers in reflection mode	
Number of sound paths	Sound path	Number of sound paths	Sound path
1		2	
3		4	
and so on			

Slika 3. Mogući načini postavljanja primopredajnika na cev (crvenom linijom označen smer putovanja ultrazvuka)

Nakon pripreme mernog mesta prelazi se na montiranje uređaja prema uputstvima proizvođača mernog uređaja (Seba KMT, model UDM 200). Prilikom postavljanja uređaja na cev potrebno je voditi računa o rastojanju mernog mesta od lokacija koje unose poremećaje u strujnu sliku. Ograničenja pri odabiru mernog mesta data su na slici 4.

Nakon postavljanja uređaja na merno mesto potrebno je odrediti spoljašnji prečnik cevi, preko merenja obima cevi, i proceniti debљinu i hrapavost cevi. Kada su svi potrebnici podaci prikupljeni, pokreće se uređaj i unose se podaci prema uputstvu prikazanom na slici 5.

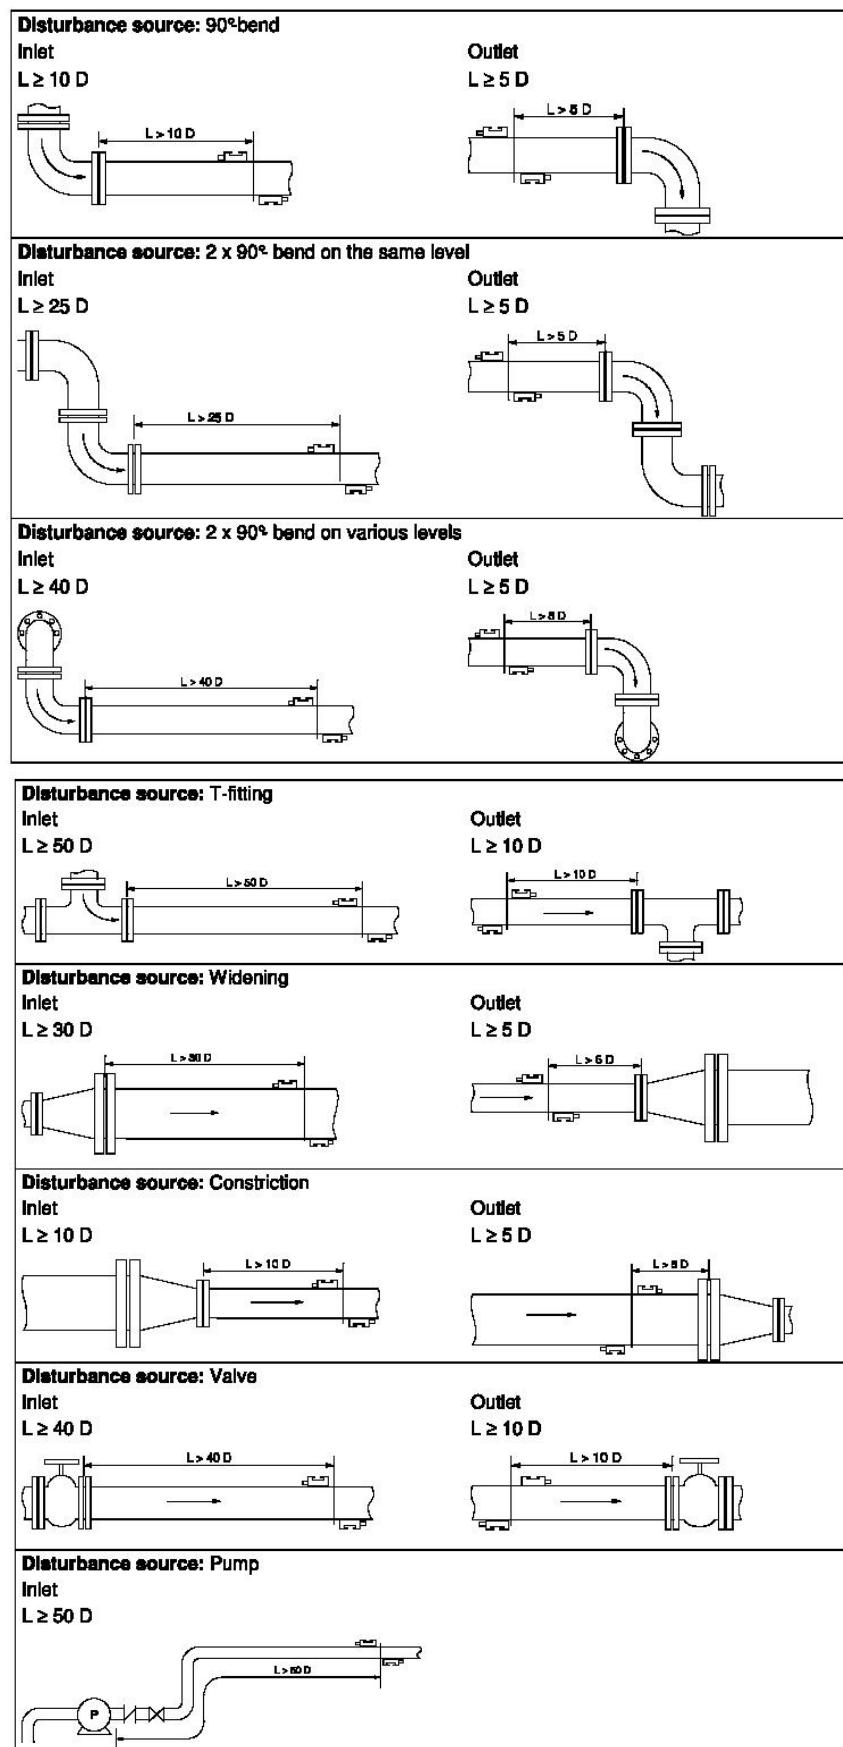

Slika 4. Ograničenja pri odabiru mernog mesta

	Укључивање уређаја UDM 200.	Lining no >YES<	У случају да је цев обложена изабрati Yes, у супротном No. Уколико постоји облога пажљиво прочитати настојеће упутство.
	Притисквати команде све док се раг не појави на дисплеју. Притиснути ENTER.	Roughness 0.4 mm	Апсолутна храпавост цеви у [мм]. Погледати табелу у прилогима.
	Следи унос података о мерном систему. Манипулисање уносних података се врши преко приказаних команда.	Medium Water	Течност која струји кроз цев.
	Спомашни пречник цеви у [мм].	Medium Temperat. 20.0 °C	Температура течности која струји кроз цев.
	Дебљина зида цеви у [мм].	Additional cable 65.0 m	Продужење кабла у [м]. Уколико нема продужења оставити вредност на 0 м.
	Материјал од кога је сачињена цев.	Меренje: par >MEA< opt sf Measuring Meas. Point No.: 12	Изабрati МЕА уз помоћ командних стрелица и притиснути ENTER. ДОДАТНО: Унети мерије тачне: унети коментар уз помоћ командних стрелица.

	Подесити пут звука. Најпожељније је оставити предложену вредност, уколико је то могуће.
	Растојање између трансдуктора. Растојање се гледа од ивице. Поставити трансдукторе на цев и причврстити их уз помоћ затежућих ланаца. Потребно је поставити довољно пријањајућег гела на трансдукторе тако да не буде ваздуха између цеви и трансдуктора.
	UDM 200 приказује интензитет емитованог сигнала. Пожељно је да сигнал буде стабилан.
	Поновна потврда растојања између трансдуктора у мм.
	Након овога уређај почине меренje.
За време вршења меренja	Одабиром приказаних команда следеће вредности могу бити приказане:
	Укупна запремина и тренутни проток

Slika 5. Podešavanje parametara i merenje protoka

Koraci u izradi vežbe

1. Postavljanje uređaja na merno mesto.
2. Merenje obima I prečnika cevi.
3. Uneti odgovarajuće podatke u uređaj. Proceniti debljinu i hrapavost cevi.
4. Uneti podatke o vrsti cevnog materijala, temperature vode I brzini zvuka.
5. Izmeriti rastojanje između primopredajnika I uneti u uređaj.
6. Izvršiti merenje protoka I zapisati rezultat.
7. Promeniti vrednost procenjenih parametara za 10, 15 i 20 % u odnosu na prvu pretpostavljenu vrednost.
8. Ponoviti postupak merenja za nove vrednosti parametara
9. Zapisati nove vrednosti protoka.
10. Uraditi analizu osetljivosti protoka na vrednosti debljine i hrapavosti cevi.

REZULTATI MERENJA

Obim cevi:	O =
Prečnik cevi:	D =
Rastojanje između primopredajnika:	L =

Redni broj merenja	Debljina cevi [mm]	Hrapavost cevi [mm]	Izmereni protok [L/s]
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			